

Ausführungsempfehlung

Verputzaufbau auf Hartgipsplatten innen

Grundlagen

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Montagevorschriften des Plattenherstellers, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die technischen Merkblätter der verwendeten Materialien.

Anforderungen

Die Verlegung der Platten und die Ausführung der Element- und Deckenstösse wie auch die Vertikal- und Horizontalfugen sind unbedingt nach den Richtlinien des Plattenherstellers auszuführen. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein.

Vorarbeiten

Die verspachtelten Stossfugen müssen vorgängig mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei vorbehandelt werden.

Glattstrich zur Aufnahme von Farbanstrich

- Fixit Finish Mineral M Spritz-Spachtelmasse
- Fixit 147 M plus Gips-Maschinenglätter
- GreoColor NormaStar Dispersion-Innenfarbe

Glattstrich zur Aufnahme von Tapeten

- Fixit 125 / 125 M Gips-Ausgleichsputz
- Fixit 143 Multiglätter / Fixit 145 Feinglätter Planofix
- Fixit 147 M plus Gips-Maschinenglätter

In häuslichen Feuchträumen

- Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss
- Fixit 777 Edelputz extraweiss
- GreoColor NormaStar Dispersion-Innenfarbe

Mechanisch stark beanspruchte Bauteile wie Korridore in Altersheimen, Spitäler etc.

- Dispersionskleber / Spezialkleber
- Fixit 715 Kunstharzputz innen
- GreoColor NormaStar Dispersion-Innenfarbe

Hinweis

Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht korrekt ausgeführten Unterkonstruktion oder Verlegung der Platten kann keine Haftung übernommen werden. Die Schichtdicken sowie die Standzeiten der jeweiligen Produkte müssen eingehalten werden. Zur Vermeidung von Kondensat an der frischen Putzoberfläche, ist für eine gute Belüftung der Räume nach der Verarbeitung zu sorgen. Der Trocknungsprozess ist durch gezieltes regelmässig tägliches Stosslüften und Heizen zu unterstützen. Heizungen langsam steigernd in Betrieb nehmen. Eine ungenügende Lüftung und Beheizung der Räume führt bei den aufgeführten Putzen zu Pustelbildung, Sinterschichten sowie Schimmelbildung und fördert die Oxidation von nicht behandelten Metallen.